


- 3 HG-Nummer
- Brunnen
- ⊕ Grundwassermessstelle
- ⊕ Rammpegel
- ⊕ Bohrung
- ▽ Leichte Rammsondierung (DPL-5)
- ▬ Schurf
- 3.23 Flurabstand z. Zeitpunkt der Begutachtung
- f Talfüllung
- kbl Blasensandstein
- kc Coburger Sandstein
- qN,s Sande der Niederterrasse
- Zusammenhänge mit RBG auszuschließen
- Zusammenhänge mit der Grundwasserabsenkung der RBG nicht auszuschließen

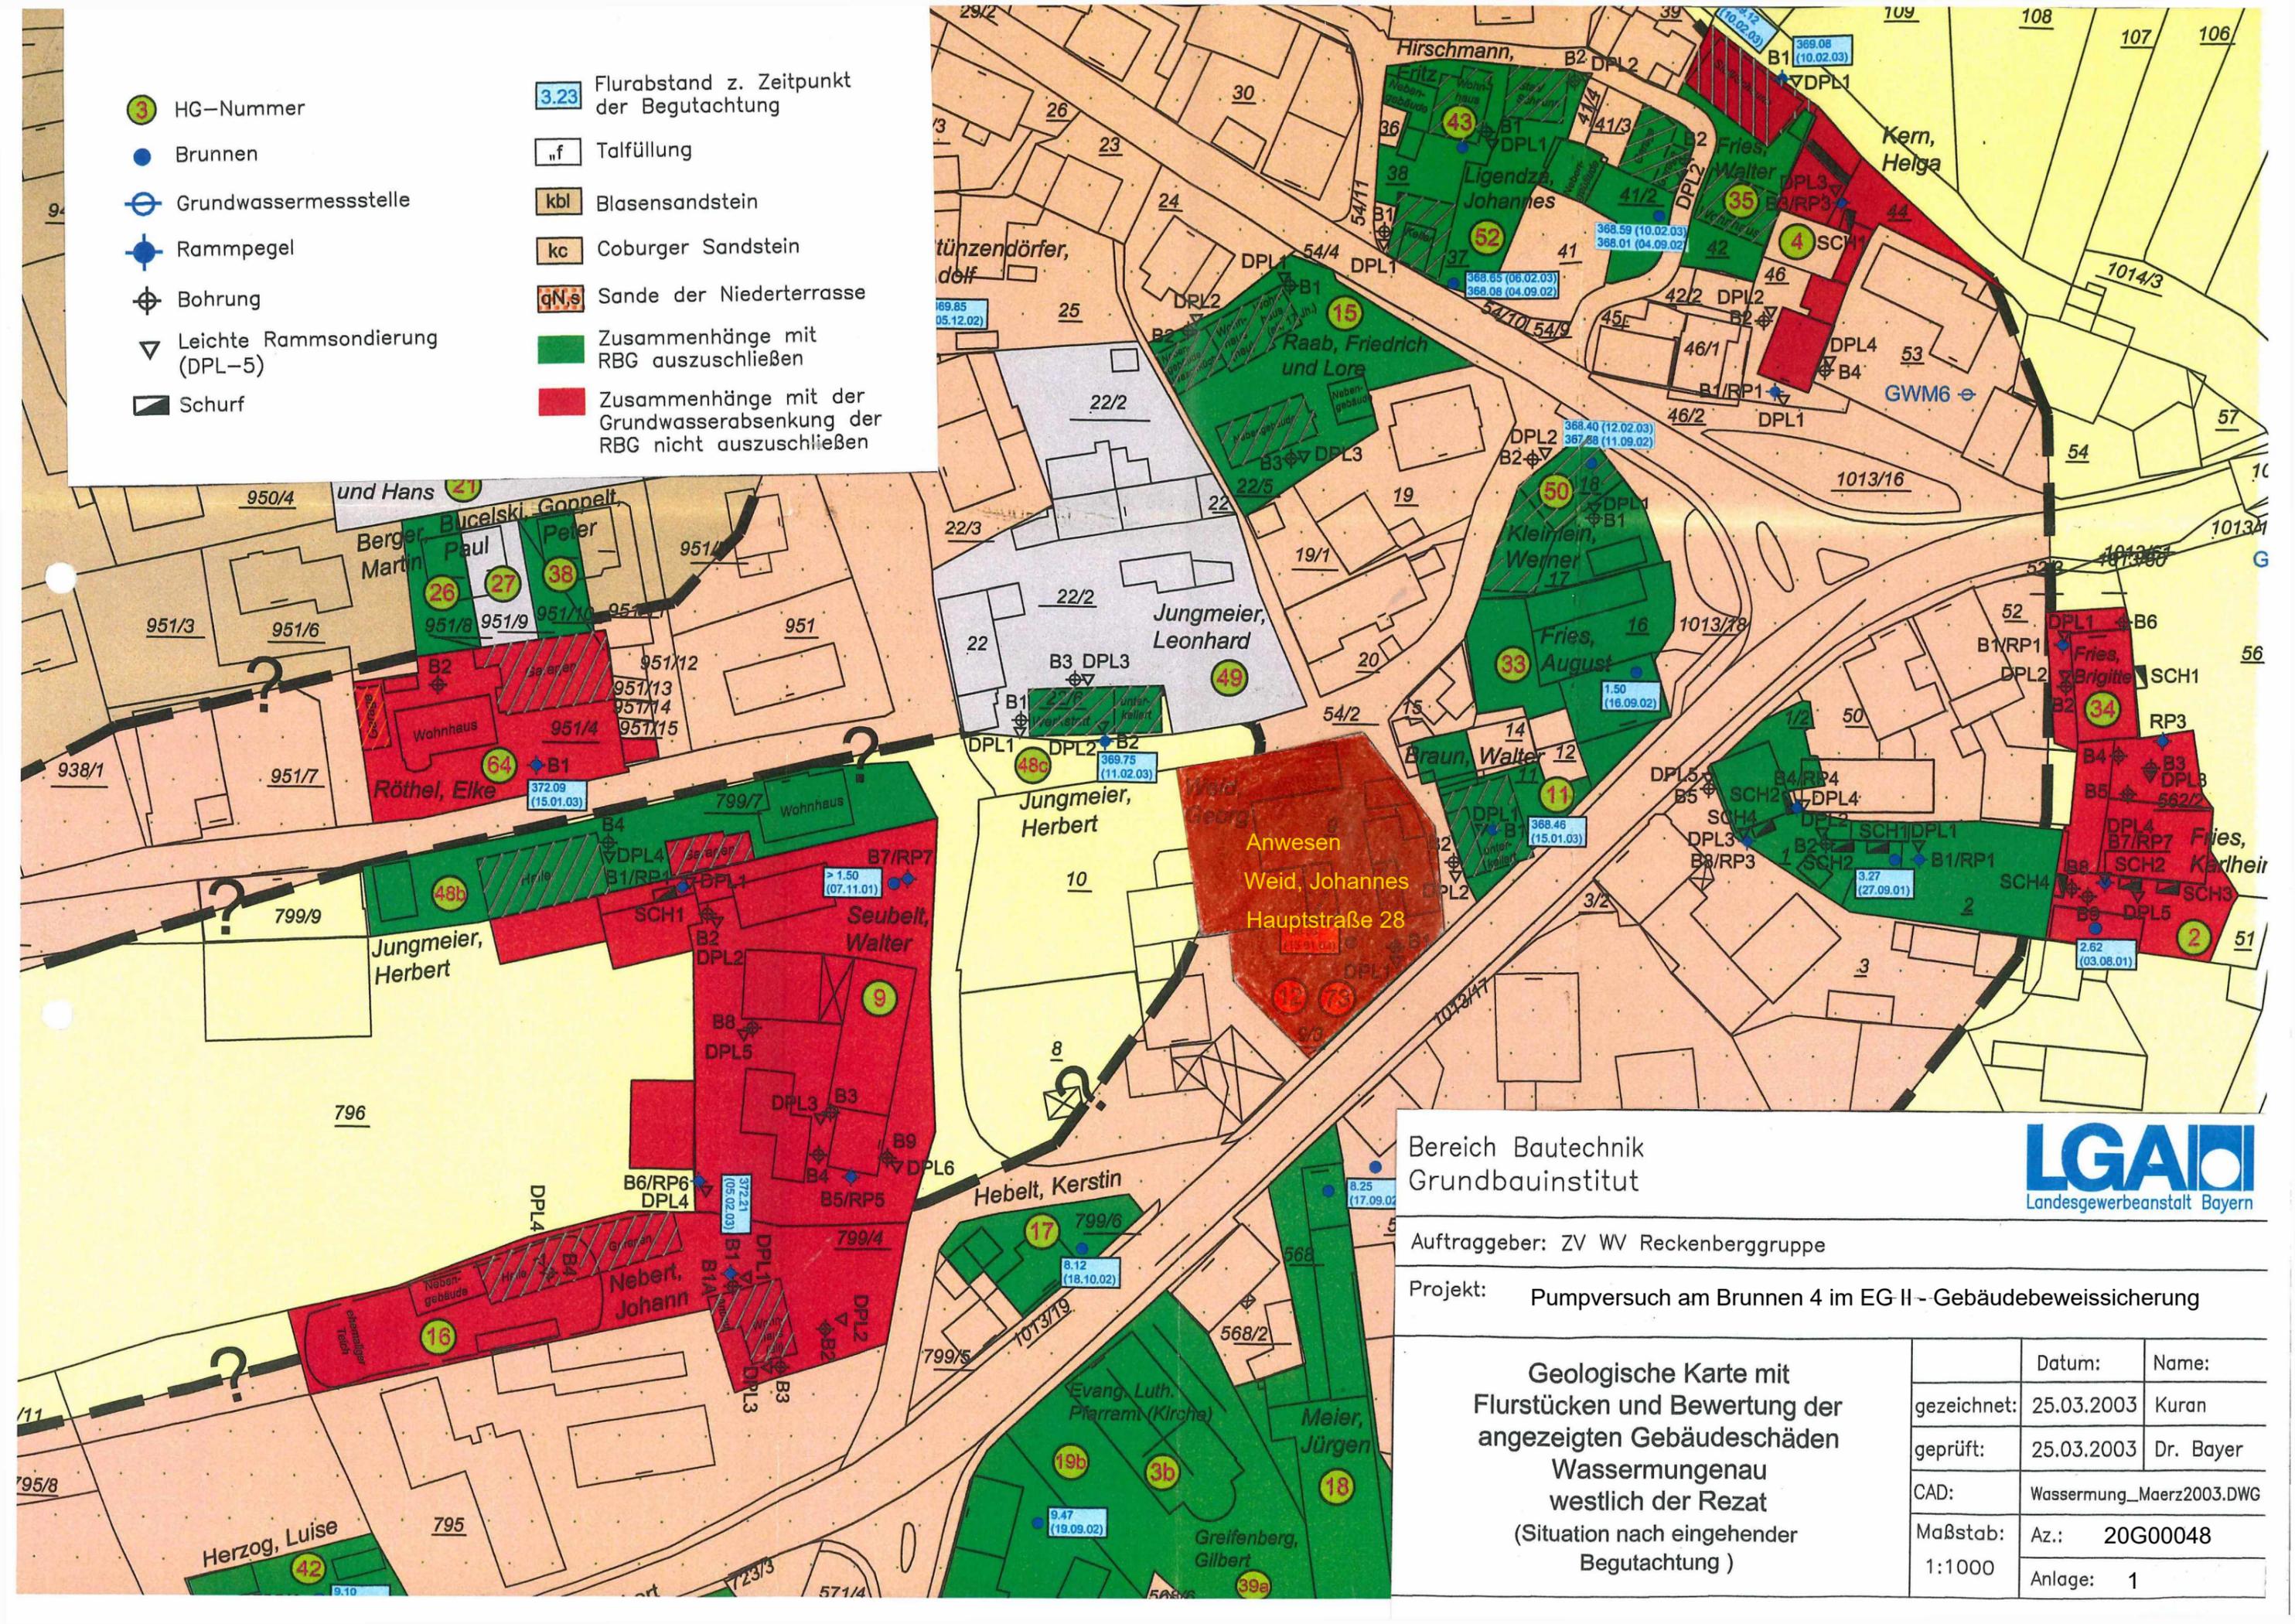

Bereich Bautechnik  
 Grundbauinstitut

**LGAI**  
 Landesgewerbeanstalt Bayern

Auftraggeber: ZV WV Reckenberggruppe

Projekt: Pumpversuch am Brunnen 4 im EG II - Gebäudebeweissicherung

|   |             |                          |           |
|---|-------------|--------------------------|-----------|
| <b>Geologische Karte mit<br/>         Flurstücken und Bewertung der<br/>         angezeigten Gebäudeschäden<br/>         Wassermungenau<br/>         westlich der Rezat<br/>         (Situation nach eingehender<br/>         Begutachtung)</b> | Datum:      | Name:                    |           |
|   | gezeichnet: | 25.03.2003               | Kuran     |
|   | geprüft:    | 25.03.2003               | Dr. Bayer |
|   | CAD:        | Wassermung_Maerz2003.DWG |           |
|   | Maßstab:    | Az.:                     | 20G00048  |
| 1:1000  | Anlage:     | 1                        |           |